

從事油漆批土作業發生墜落死亡災害

核備文號：1111004286

一、行業分類：建築工程業(4100)

二、災害類型：墜落(01)

三、媒介物：工作臺(416)

四、罹災情形：死亡1人

五、發生經過：

(一)民國110年12月00日，雲林縣，蔡罹災者。

(二)12時，蔡罹災者至高度1.7公尺施工架、活動式踏板及木製合梯作支撐組成的工作臺進行清水模批土(天花板)作業，因重心不穩墜落至地面。

(三)蕭罹災者經送醫後延至當日13時仍因傷重不治死亡。

六、原因分析：

(一)直接原因：蔡罹災者由距地面高度約1.7公尺之工作臺墜落至地面，造成蜘蛛膜下腔出血，致中樞神經衰竭死亡。

(二)間接原因：不安全狀況：

進入營繕工程工作場所作業人員未戴用安全帽。

(三)基本原因：

1、未實施工作環境之危害辨識、評估及控制。

2、未落實承攬管理。

七、災害防止對策：

(一)...工程之設計或施工者，應於設計、...或施工規劃階段實施風險評估，致力防止...工程施工時，發生職業災害。(職業安全衛生法第5條第2項)

(二)雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，應提供適當安全帽，並使其正確戴用。(營造安全衛生設施標準第11條之1暨職業安全衛生法第6條第1項)

八、災害示意圖或照片

