

標題：衣物遭製麵機轉軸捲入致衣物勒住頸部窒息致死職業災害

一、行業行類：麵條、粉條類食品製造業(0892)

二、災害類型：被夾、被捲(7)

三、媒介物：傳動軸(121)

四、罹災情形：死亡1人

五、災害發生經過：

104年1月00日上午6時15分許，罹災者被發現半跪在製麵機前，衣物遭製麵機之轉軸捲入，頸部被衣物勒緊，臉部發黑。發現者趕緊切斷製麵機之電源，並用美工刀切斷衣物，將罹災者平放在地上，並打119叫救護車。約等10分鐘許，救護車到達並將罹災者送往醫院急救，約於當日上午7時15分許宣告不治死亡。

六、災害原因分析：

(一)直接原因：罹災者被製麵機轉軸捲入勒住頸部，造成窒息死亡。

(二)間接原因：

不安全狀況：

(1)製麵機轉軸未設護罩，且轉軸突出之固定螺帽未為埋頭型或設置護罩。

(2)製麵機未於適當位置設置有明顯標誌之緊急制動裝置。

(3)罹災者未穿著適當之衣帽。

(三)基本原因：無。

七、災害防止對策：

(一) 對於製麵機轉軸有危害勞工之虞之部分，應有護罩、護圍等設備。且轉軸之附屬固定具(如螺帽)，應為埋頭型或應設護罩。

(二) 對於使用動力運轉之機械(如製麵機)，具有顯著危險者，應於適當位置設置有明顯標誌之緊急制動裝置，立即遮斷動力並與制動系統連動，能於緊急時快速停止機械之運轉。

(三) 對於操作或接近運轉中之原動機、動力傳動裝置、動力滾捲裝置，或動力運轉之機械，頭髮或衣服有被捲入危險之虞時，應使工作者確實著用適當之衣帽。

八、災害示意圖：災害現場照片

